

HUOMIO !

OHJE ON KOPIO! ON VARMISTETTAVA OIKEA ASENNUSOHJE
PAKKAUKSEN SISÄLTÄ. VAIN PAKKAUKSEN OHJETTA SAA KÄYTTÄÄ
ASENNUKSISSA.

JTS1...WSK3.0

LÄMPÖKUTISTEJATKOS

ASENNUSOHJE IM2393I

ED. 15/09/2020

FI 28/03/2024 1.0


KAAPELI:	AHXAMK-W tai vastaava
POIKKIPINTA:	$\leq 400\text{mm}^2 \text{ Cu/Al}$
KOSKETUSSUOJA:	Al-laminaatti
JÄNNITETASO:	U _{max} 24 kV



1.1

Suorista kaapelit ja merkitse jatkoksen keskikohta. Katkaise kaapeli puukkosahalla kohtisuoraan ja puhdista ulkovaippa 1 m matkalta.

JATKOKSEN KESKIKOHTA

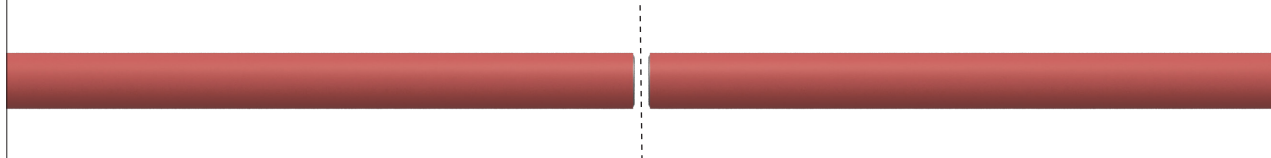

2.1


Poista vaippa kuvan ja taulukon mukaisesti.

2.2

Karhenna ja liekitä ulkovaippa kuvan mukaisesti.

KARHENNA JA LIEKITÄ

JATKOKSEN KESKIKOHTA

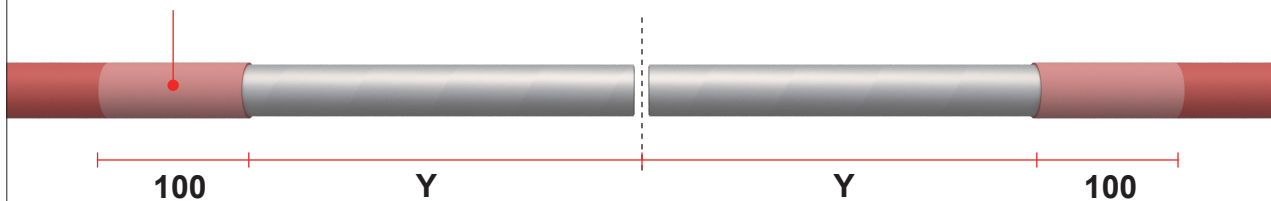

	Kolmikerrosletkun pituus	Y
	300 mm	200 mm
	350 mm	220 mm
	400 mm	250 mm

2.3

Karhenna laminaatti 30 mm matkalta. Aseta vakiovoimajousen ulompi reuna 30 mm päähän vaipan reunasta ja poista laminaatti sekä vesitiiveysnauha jousen reunaa vasten.




2.4

Kuori hohtosuoja 50 mm etäisyydelle laminaatin reunasta. Hio eriste kauttaaltaan tasaiseksi.


2.5

Kuori eriste jatkosholkin pakkauksen ohjeen mukaisesti.

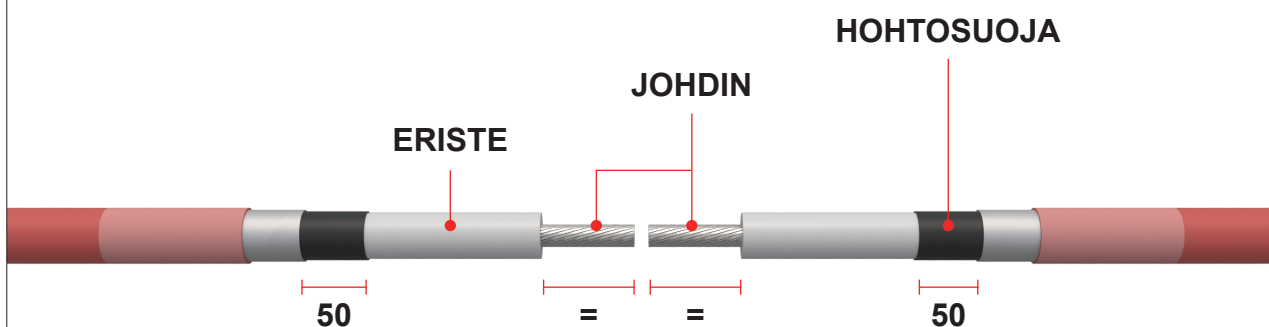

2.6

Teippaa johtimien päät suojataksesi muita osia. Varmista kaapelin puhtaus ennen sukan ja letkun pujottamista.

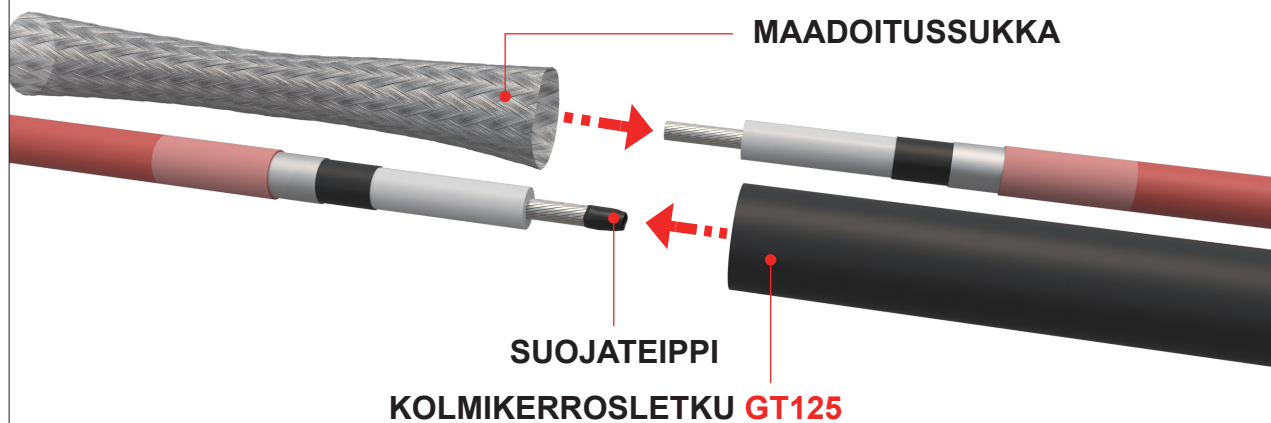


3.1

Asenna jatkosholkki pakkauksen ohjeen mukaisesti. Kiristä momenttiruuvit aina ensin käsin. Lopuksi puhdista jatkosholkki ja peitä ruuvinreiät harmaalla mastik-massalla.




3.2

Aseta kentänohjauslevy jatkosholkin päälle kuvan mukaisesti. Levy tulee kiittää tiukalle, että ilma poistuu sen alta. Älä painele levyä.

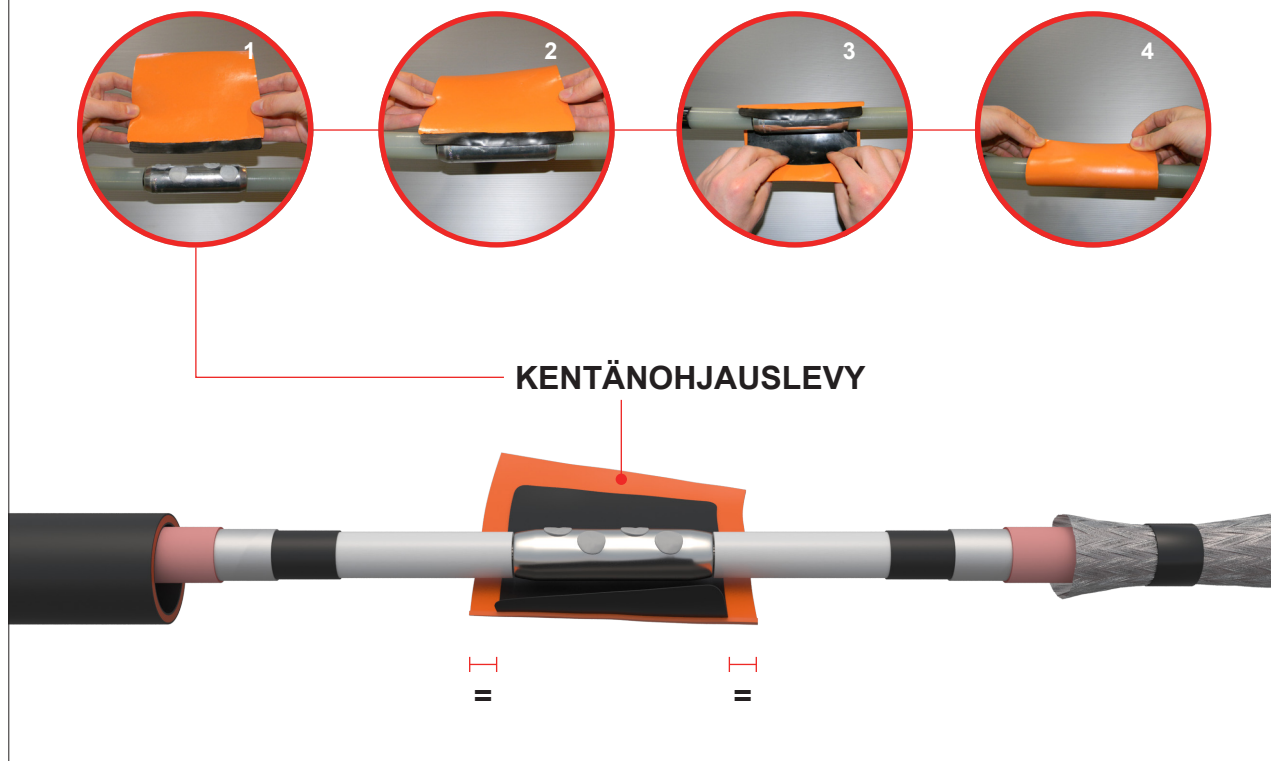


3.3

Kierrä kaksi tasaista kerrosta "OM"-kentänohjausmassaa 10 mm hohtosuojan ja 10 mm eristysten päälle. Katkaise ylijäävä osuus massasta.



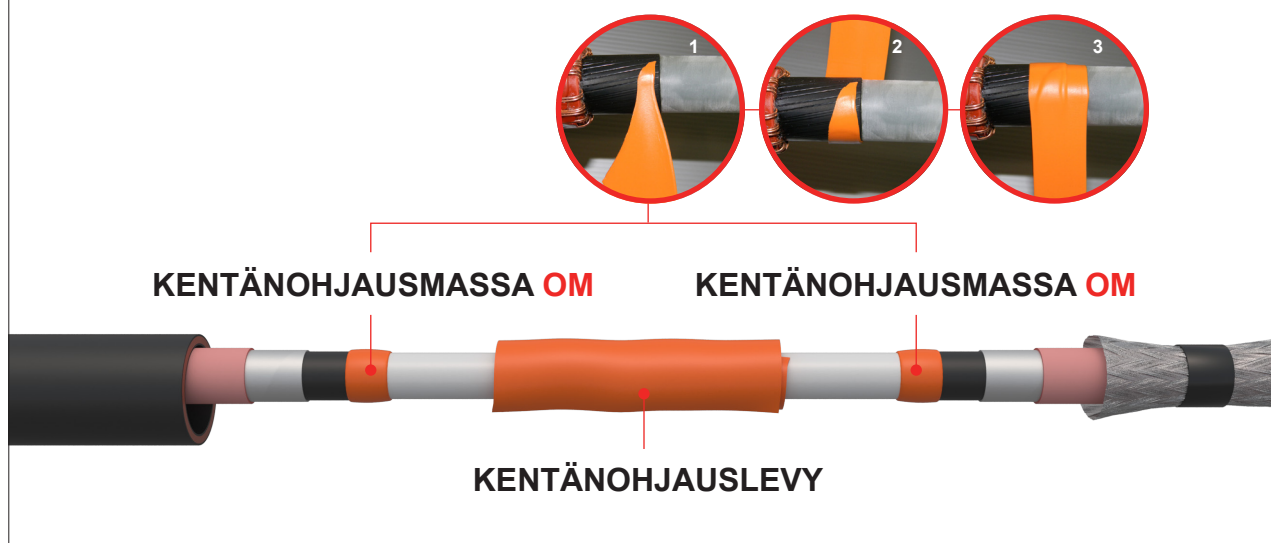


3.4

Aseta kutisteletku jatkoksen keskelle ja esilämmitä sitä 1 min. Aloita kutistaminen keskeltä. Lopuksi jälkilämmitä letkua 1 min.

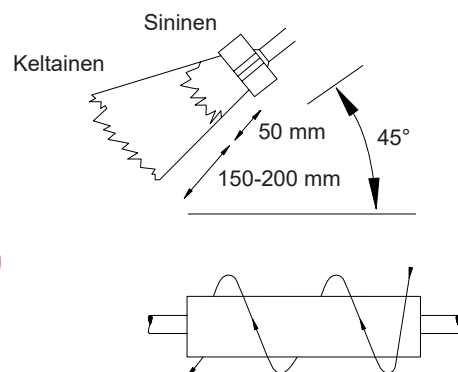

KOLMIKERROSLETKU GT125

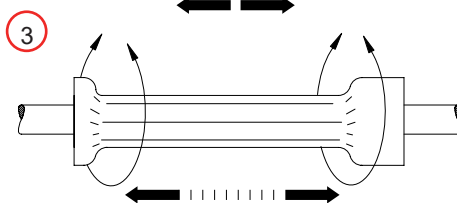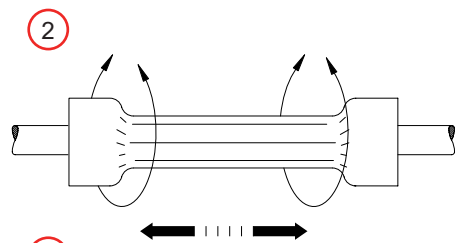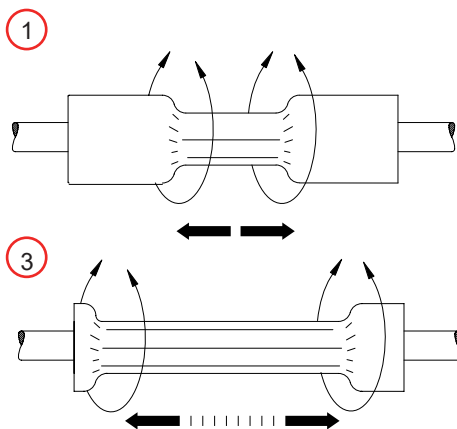

3.5

Aseta kuparisukka laminaatin päälle molemmilla puolilla. Kiinnitä sukka laminaattiin jousen avulla mahdollisimman lähelle ulkovaipan reunaa. Kierrä kolme kierrosta teippiä kireälle jousen päälle jousen suuntaisesti.



3.6

Käännä ylimääräinen sukka takaisin teipatun jousen yli ja teippaa terävät reunat.




4.1

Puhdista ulkovaipan karhennettu osuus.

4.2

Kierrä kerros vesitiiveysmassaa kevyesti venyttäen 30 mm ulkovaipan päältä ulottuen vakiovoimajousen yli.

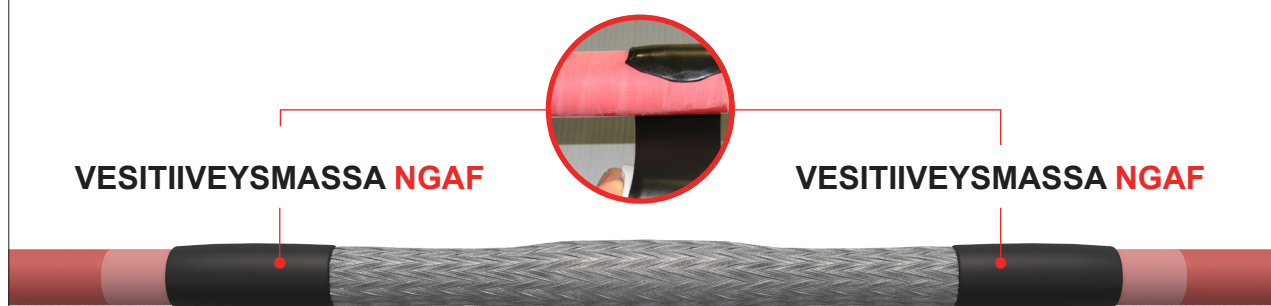


4.3


Aseta kutisteletku jatkoksen keskelle ja aloita kutistaminen keskeltä. Naputtele kourua kutistamisen aikana jatkoksen muotoa myötäileväksi. Lopuksi jälkilämmitä letkua 1 min.




LAMINOITU KUTISTEKÄÄRE

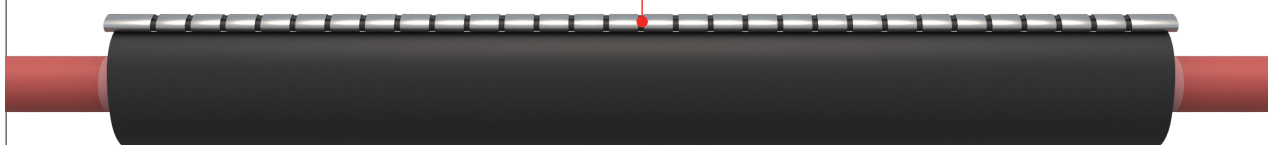

A. POISTA TAUSTAPAPERI.

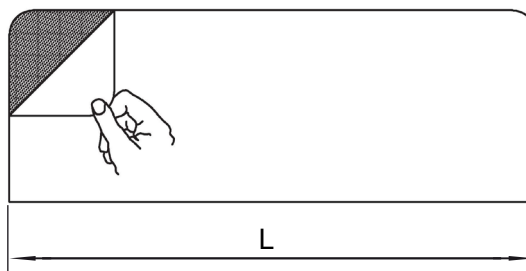

B. KIEDO KUTISTE JATKOKSEN YMPÄRI.
C. LIU'UTA KOURUT PAIKOILLEEN JA
ASETA VAHVIKE LIITOSKOHTAAN.

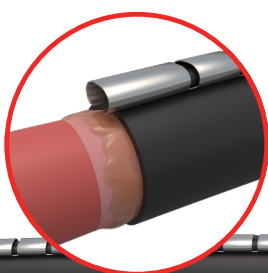

4.4

Jatkos on valmis. Jatkoksen tulee jäähtyä täysin ennen liikuttamista, mittausta tai käyttöönottoa.

Säädä kaasupolttimen liekki noin 20-30 cm mittaiseksi ja keltakärkiseksi. Lämmitä letkua tasaisesti taataksesi yhdenmukainen ja tiivis kutistuminen. Pidä liekki liikkeessä tasaisella etäisyydellä välttääksesi ylikuumentumisen.

Tuotteen saa asentaa vain valmistajan tai maahantuojan hyväksymä ammattihenkilö. Asennussarjan sisältö tulee tarkastaa ennen työhön ryhtymistä ja asennustyössä on noudatettava tätä ohjetta. Ohje ei korvaa asennus pätevyyttä tai ammattitaitoa.



Kierrätä syntyvä jäte vastuullisesti.

Yritys varaa oikeuden muuttaa työohjetta oman harkintansa perusteella.

Nexans Italia S.p.A.

nexans.com/power_accessories
sales.npai@nexans.com



Maahantuoja: Onninen Oy

Työpajankatu 12
FI - 00580 HELSINKI

Nexans
ELECTRIFY THE FUTURE